

ИНСТРУКЦИЯ

По обновлению прошивки IQ Core до версии 2.0.0.22


Если ваш IQ Core выпущен (ориентировочно) в первой половине 2014 года, и периодически появляется проблема с загрузкой пульта, для обеспечения его стабильной работы необходимо обновить прошивку до версии 2.0.0.22.

Описание неисправности:

Консоль не реагирует на нажатие кнопок, дисплеи над фейдерами и на мастер модуле не светятся. Часы не идут.



Пингуется нормально:

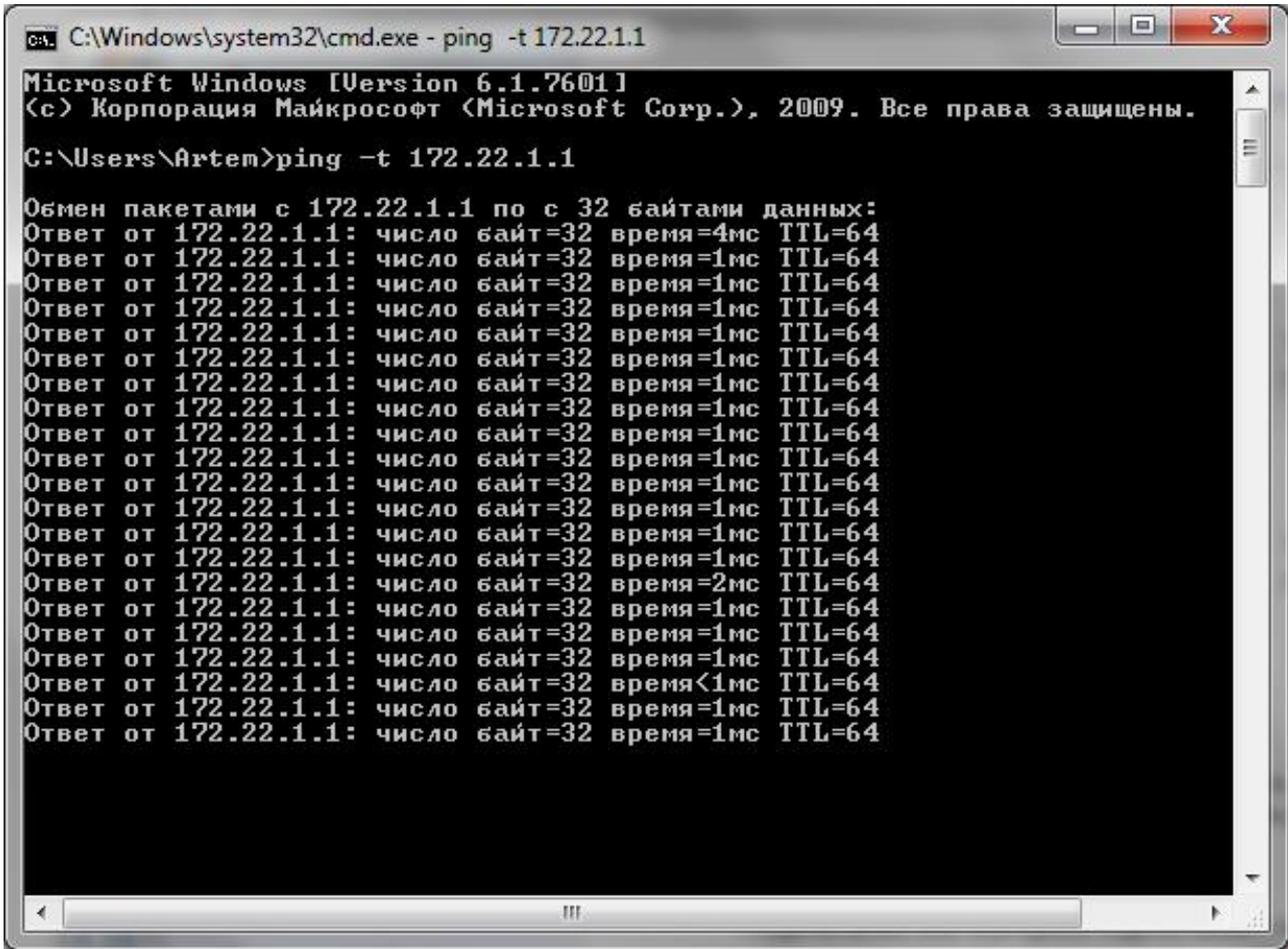


```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ping -t 172.22.1.1
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Artem>ping -t 172.22.1.1

Обмен пакетами с 172.22.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.22.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 172.22.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 172.22.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 172.22.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

```

К веб-интерфейсу доступа нет:

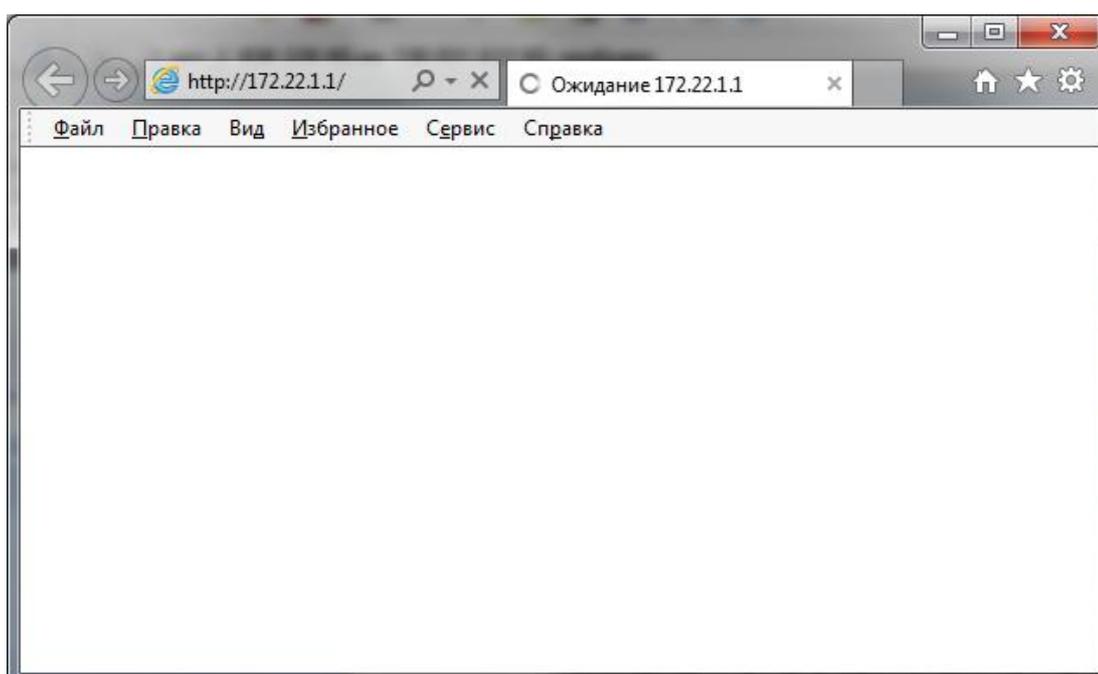

Как обновить прошивку пульта, если нет доступа к веб-интерфейсу?

1. с помощью telnet подключится к IQ Core по IP адресу установленному для IQ Core
2. Выполнить команду reboot (логиниться не надо, это произойдет автоматически)
3. После мягкого ребута становится доступным веб интерфейс
4. Залить прошивку 2.0.0.22. Готово.

Становов А.А.

08.05.2014

Если в процессе обновления прошивки у вас возникнут вопросы или вы найдете неточности в данном описании, сообщайте их по электронной почте artem@tract.ru